

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09238890
Kreis	Vogtlandkreis
Gemeinde	Oelsnitz/Vogtl., Stadt
Anschrift	Straße zum Ferienhaus 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Taltitz * 2/2
Bauwerksname	Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus und Seitengebäude eines Pfarrhofes; Pfarrhaus stattlicher barocker Putzbau mit schönem Portal und Krüppelwalmdach, Seitengebäude ein gründerzeitliches Ziegelgebäude, baugeschichtliche und ortshistorische Bedeutung

Denkmaltext

Nach Brand des Vorgängerbaus 1749 wurde das Taltitzer Pfarrhaus 1751 neu errichtet (vgl. Inschrift im Türstock der Hauseingangstür).

Massives Gebäude, verputzt, auf Bruchsteinsockel mit zwei Vollgeschossen und Krüppelwalmdach mit altdeutscher Schieferdeckung, Dachgaupen und Dachhäuschen. Unter dem Haus befinden sich Gewölbekeller mit Wasserlauf. Granitportal mit Eckzier und Sockel, Fenster von Granitgewänden gerahmt, gegliederte hölzerne Kreuzstockfenster (1960er Jahre), als Kastenfenster ausgebildet.

Im Inneren erschließen hallenartige Flure das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss. Bemerkenswerter Bestand an bauzeitlicher Bauausstattung und -substanz erhalten: massive Treppe mit Stufen aus Theumaer Fruchtschiefer und einem dekorativen Brettbaluster, Malerei an den Wandflächen des Flures. Füllungstüren der Bauzeit sowie jüngere Einbauten, wie eine klassizistische doppelflügelige Zimmertür sowie Türen mit Holzimitationsmalerei (um 1900) vorhanden sowie bauzeitliche Türblätter, floral ausgebildete Schippenbänder.

Im ersten Obergeschosses im Flur an Wand- und Deckenflächen teilweise bauzeitlicher Kalkputz mit Farbfassungen vorhanden, u.a. bemerkenswerte Bemalung mit floraler Ornamentierung auf rosafarbenem Grund (letztes Drittel 18. Jahrhundert). Im großen Eckraum (urspr. vermutlich Hauptraum des 1.OG) befindet sich ein repräsentativer Dielenfußboden mit Kassettengliederung. Bauzeitlicher Putz an der Deckenfläche des oberen Hausbodens und um den Unterzugbalken, der quer durch den Raum verläuft.
LfD/2020

Datierung bez. 1751 (Pfarrhaus); um 1895 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXVIII/74/11
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Schaal, Robert
Beschreibung Pfarrhaus



Fotonummer LXXXVIII/74/12
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Schaal, Robert
Beschreibung Pfarrhaus, Granitportal




Fotonummer LXXXVIII/74/13
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Schaal, Robert
Beschreibung Pfarrhaus, Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVIII/74/14
2000
Schaal, Robert
Seitengebäude (Remise) eines Pfarrhofes

Auszug aus der Denkmalkarte

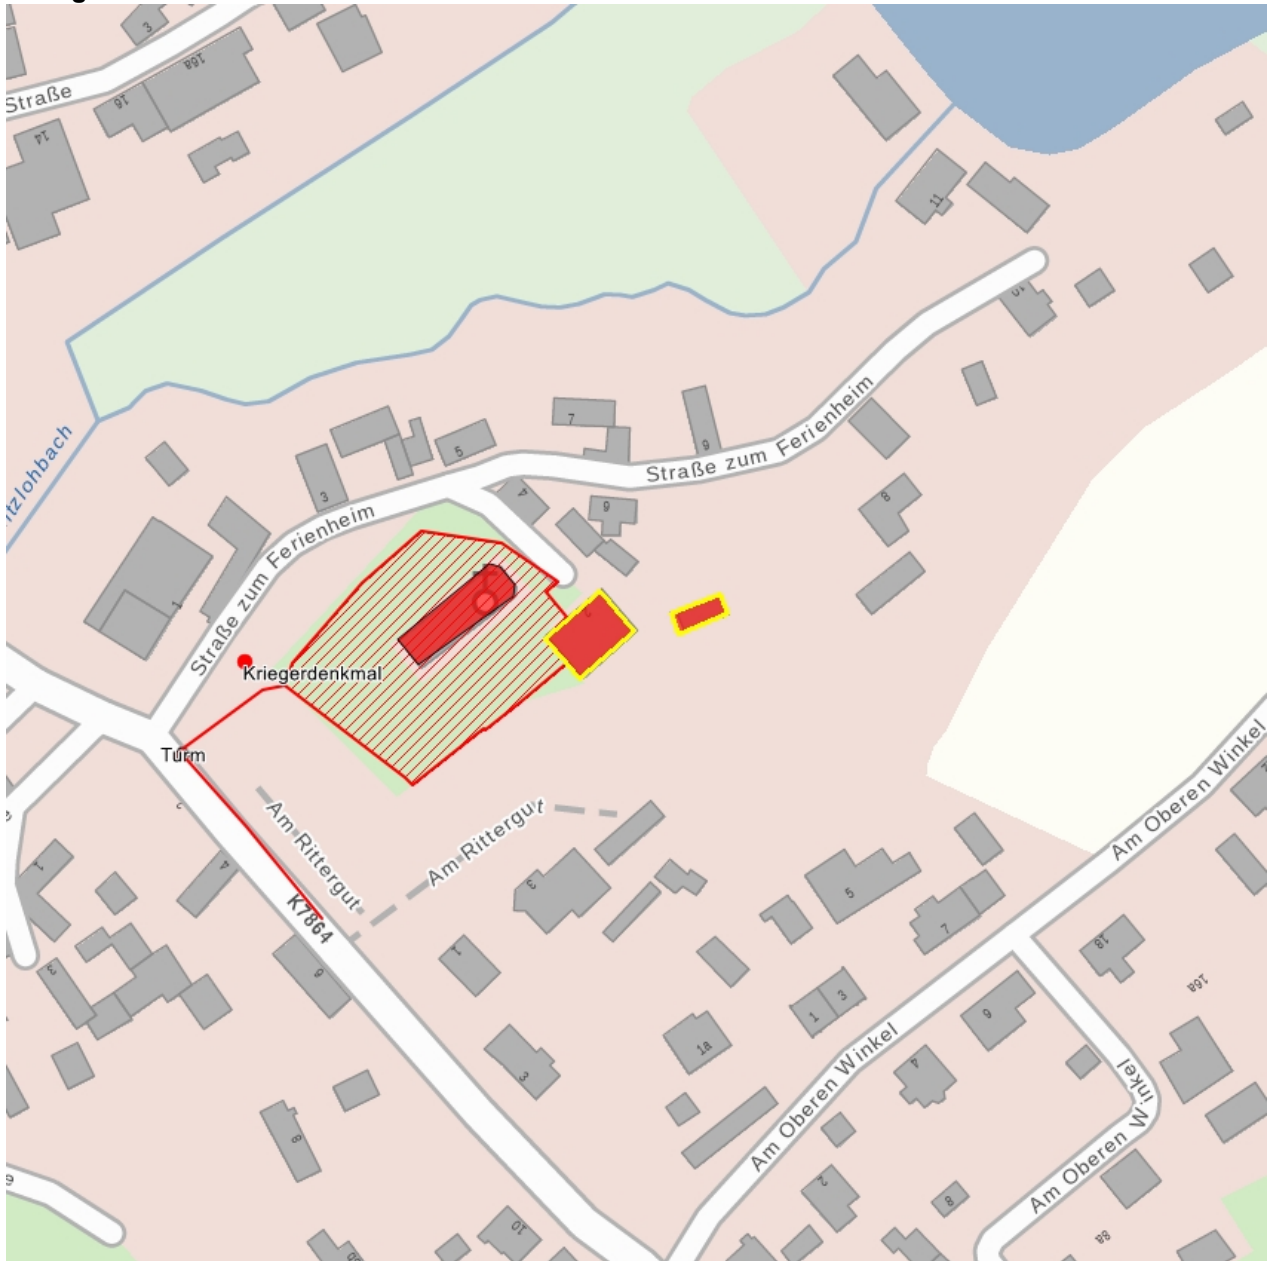

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

